

## Decreasing Sintering Temperature of PZT Ceramic for Improving Multilayers Devices

**Samet, M., Hosseini, S. M., Tajabor N.**

*Department of Physics, Ferdowsi University of Mashad*

*E-mail: tajabor@ferdowsi.um.ac.ir*

**Key words:** *PZT ceramic, Multilayers devices, NiO*

**Abstract:** In this research, the decrease of sintering temperature of piezoelectric ceramic PZT,  $P(Zr_{0.53}Ti_{0.47})O_3$  was investigated by adding different percent of NiO impurity to the initial materials and then calcined at 1000°C. X-ray diffraction results from different samples proved the formation of two phases including tetragonal and rhombohedral structure. In addition, formation of a new cubic phase of NiO between grains was approved. Then samples were sintered at 1100°C and electrical and piezoelectrical experiments were done on them. Microstructure of samples was investigated by SEM. The results of SEM showed that samples with 10 percent impurity have maximum size of grain and porosity.

پژوهشی

## کاهش دمای تفجوشی سرامیک PZT برای بهبود قطعات چند لایه

محمد صامت، سید محمد حسینی، ناصر تجبر

گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد

(دریافت مقاله ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ دریافت نسخه نهایی ۱۳۸۱/۵/۱۵)

چکیده: در این پژوهش، نخست با استفاده از پراش پرتو X ساختار سرامیک خالص PZT با فرمول شیمیایی  $Pb(Zr_{0.53}Ti_{0.47})O_3$  که در دمای  $1000^{\circ}C$  کلسینه شده بود تعیین شد. سپس با افزایش درصد متفاوتی از NiO به آن، در همان شرایط حالت خالص آن را سنجید. نتایج حاصل با پراش پرتو X نشان داده در حالت خالص دو فاز چهارگوش و سه‌گوش تشکیل شدند. در حالتی که آن اضافه شد به ازای تمام درصدهای اضافه شده اکسید نیکل، این فازها تغییر نکردند، به عبارت دیگر کاتیون نیکل جانشین هیچیک از کاتیونهای تشکیل دهنده PZT نشد. در این حالت یک فاز جدید مکعبی شامل اکسید نیکل بین دانه‌ها تشکیل داده شد. نمونه‌ها در  $1100^{\circ}C$  تفجوش شدند و آزمایش‌های الکتریکی (Intergranular Phase) ایجاد شد. نمونه‌ها با عکس برداری SEM نشان داد که نمونه با ۱۰٪ ناخالصی NiO دارای بزرگترین اندازه دانه و مقدار تخلخل است.


واژه‌های کلیدی: سرامیک PZT، قطعات چند لایه، اکسید نیکل

## مقدمه


استفاده از فلزاتی نظیر Ag-Pd در قطعات چند لایه، غالباً PZT به عنوان الکترود به کار گرفته می‌شود. روش ساخت قطعات چند لایه بدین صورت است که با انتخاب لایه‌ای از PZT، یک لایه الکترود به صورت لایه‌ای نازک روی آن قرار داده می‌شود، سپس لایه دوم PZT و آنگاه لایه نازک فلز، و به همین ترتیب روی هم قرار داده می‌شوند (شکل ۱). در این فرایند به دو مسئله اساسی باید توجه کرد: اولاً فلز الکترود در دمای بالا در طول تفجوشی به درون قطعه نفوذ می‌کند و خواص پیزوالکتریکی آن را تغییر می‌دهد، ثانیاً استفاده از این فلزات در تولید انبوه گران است [۱].

سرامیک PZT با فرمول شیمیایی  $Pb(Zr_x, Tr_{1-x})O_3$  به ازای  $x=0.53$  با بیشینه خواص پیزوالکتریکی عمل می‌کند و به نام فاز مورفوتروپیک معروف است [۲]. علت این است که در این فرمول مخلوطی از دو نوع ساختار چهارگوش و سه‌گوش وجود دارد. به ازای  $x < 0.53$  این سرامیک ساختار چهارگوش و به ازای  $x > 0.53$  ساختار سه‌گوش دارد (شکل ۲). در هر یک از این دوفاز اثر پیزوالکتریک این سرامیک بسیار ناچیز است و به عنوان یک ماده پیزوالکتریک قابل استفاده نیست.

استفاده از فلز نیکل، به علت ارزانی و دمای ذوب بالا موجب کاهش در بهای تمام شده این قطعات می‌شود و نیز برای کاهش اثر نفوذ نیکل، دمای تفجوشی را می‌توان کاهش داد.

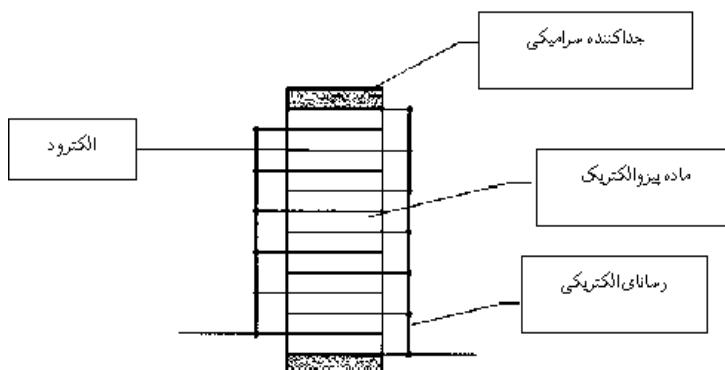

شکل ۱ استفاده از سرامیک PZT به صورت یک قطعه چند لایه.

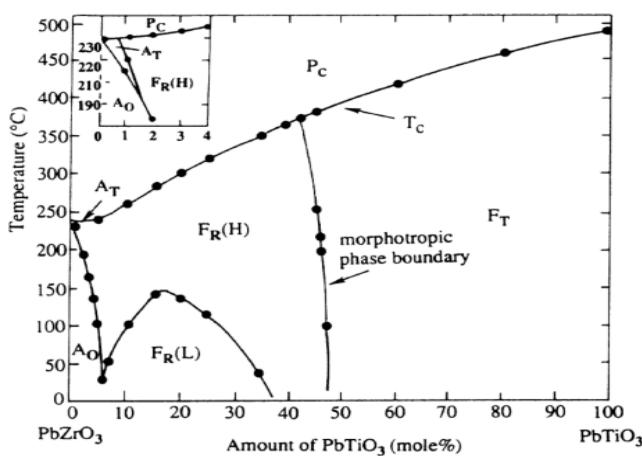


شکل ۲ نمودار فاز PZT.


در این کار پژوهشی دمای کلسینه  $1000^{\circ}\text{C}$  انتخاب شد. نتایج حاصل از پراش پرتو X نشان می‌دهد که به ازای درصدهای کم نیکل هر دو فاز وجود دارند، و ساختار سرامیک PZT تغییر نمی‌کند. وقتی درصد اکسید نیکل از حدود ۵٪ بیشتر می‌شود یک فاز جدید مکعبی اکسید نیکل بین دانه‌ها تشکیل می‌شود و این فاز جدید می‌تواند خواص پیزوالکتریکی سرامیک را تحت تاثیر قرار دهد.

### روش آزمایش

نمونه‌های سرامیک با روش مخلوط پودر اکسیدهای سرب، تیتانیم و زیرکونیم با درصد خلوص بالای ۹۹٪ در دمای  $1000^{\circ}\text{C}$  برای مدت دو ساعت کلسینه شدند. پیش از کلسینه شدن، نمونه‌ها را به پنج گروه تقسیم کردیم. یک گروه شامل PZT خالص و چهار گروه دیگر شامل افزودنی اکسید نیکل با نسبتهای وزنی ۰.۲٪، ۰.۵٪، ۱۰٪ و ۲۰٪ انتخاب شدند. پس از بررسی الگوی پراش پرتو X، جهت ساخت قطعاتی برای آزمایش‌های الکتریکی و پیزوالکتریکی، نمونه‌ها تفجوش شدند. با انتخاب شیب دمای تفجوشی  $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$  تا دمای  $600^{\circ}\text{C}$  و سپس با شیب  $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$  تا  $1100^{\circ}\text{C}$ ، نمونه‌ها به نمونه‌ها گرماده شد. بالاخره پس از دو ساعت ماندن در دمای  $1100^{\circ}\text{C}$ ، نمونه‌ها را با شیب  $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$  تا دمای اتاق سرد کردیم. و پس از الکترودگذاری با چسب نقره، آزمایش‌های الکتریکی روی آن صورت گرفت.

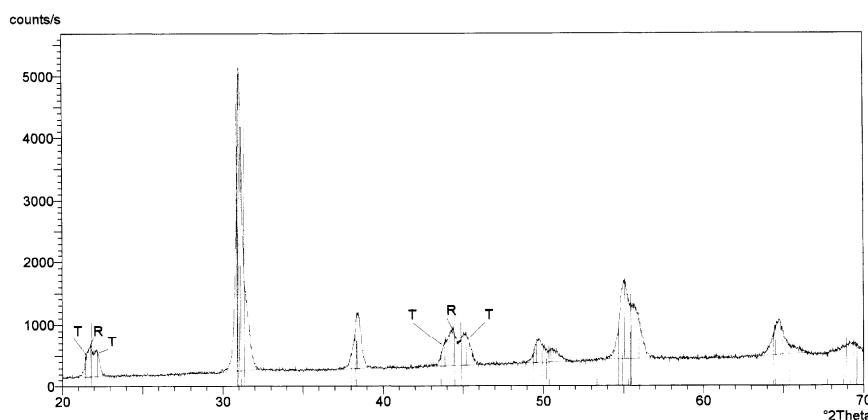


شکل ۳-الف الگوی پراش پرتو X برای نمونه خالص.

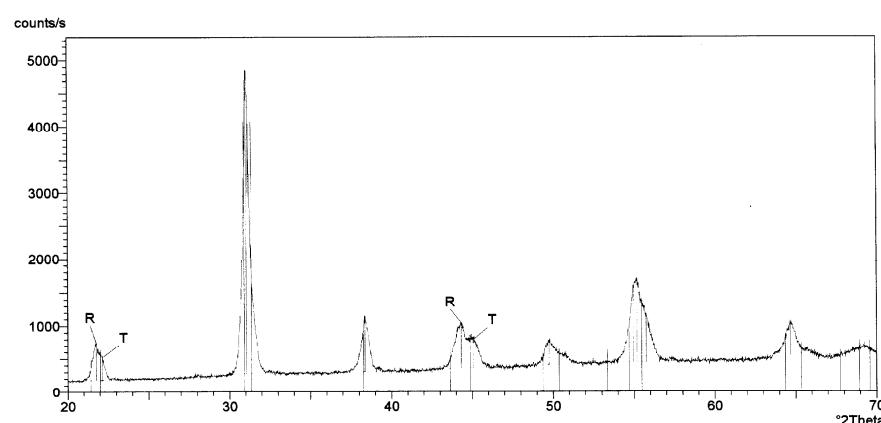


شکل ۳-ب الگوی پراش پرتو X برای ۲٪ افزودنی اکسید نیکل.

#### برداشتها

الگوهای پراش نمونه‌هایی که در دمای  $C = 1000^{\circ}$  کلسینه شدند، در شکل ۳ نشان داده شده‌اند. شکل ۳-الف مربوط به PZT خالص است. قله‌های دو فاز چهارگوش و سه‌گوش در شکل به خوبی دیده می‌شوند. اولین قله در زاویه‌ای در حدود  $22^{\circ}$  مربوط به صفحات T(001)، R(100) و (100)R است. دومین قله که دارای شدت بیشتری است و در زاویه  $31^{\circ}$  دیده می‌شود از صفحات T(101)، R(101) و (110)R پراشیده شده است. قله‌های دیگر مربوط به هر دو ساختار و صفحات دیگر به همین ترتیب بوده‌اند.

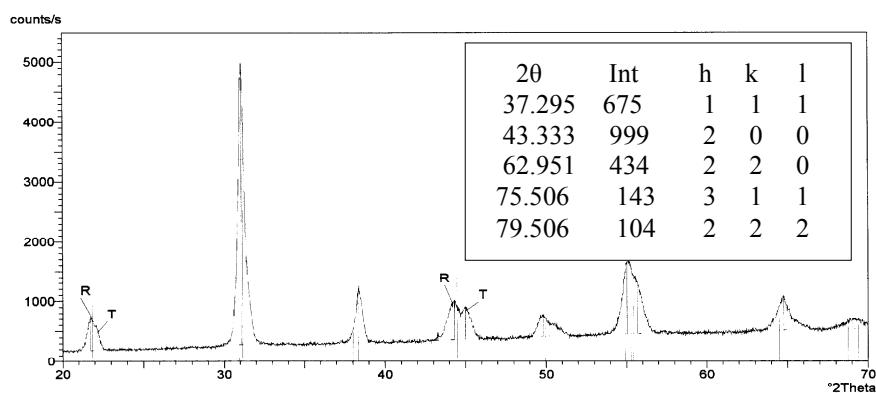

شکل ۳-پ الگوی پراش پرتو X نمونه با ۵٪ افزودنی اکسید نیکل.

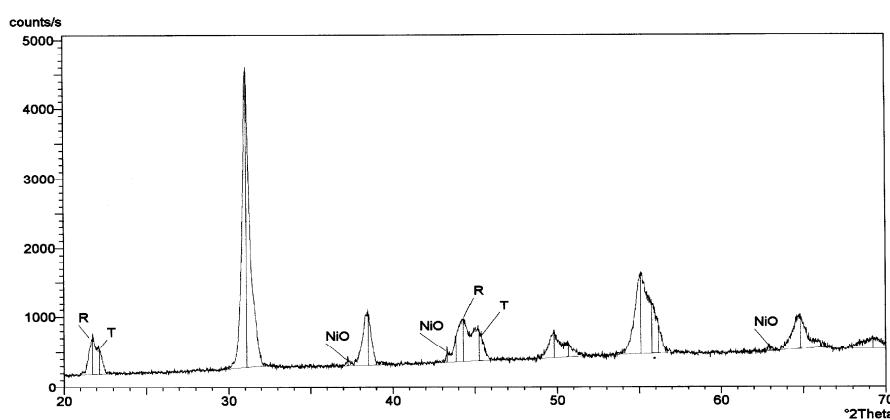

شکل ۳-ت الگوی پراش پرتو X نمونه با ۱۰٪ افزودنی اکسید نیکل.

شکل ۳- ب مربوط به حالتی است که نمونه‌ها شامل ۰.۲٪ وزنی اکسید نیکل هستند. در این الگو هر دو فاز تقریباً بدون تغییر مشاهده می‌شوند. به علت در صد کم اکسید نیکل قلهای اکسید نیکل دیده نمی‌شوند.


با افزایش درصد اکسید نیکل علاوه بر این دو فاز، فاز دیگری که قلهای آن بر قلهای اکسید نیکل قرار دارد ظاهر می‌شود ولی قلهای PZT خالص همچنان وجود دارند، شکلهای ۳- پ و ۳- ت نشان می‌دهند که با افزودن نیکل، اتمهای آن جانشین اتمهای فلزات تشکیل دهنده PZT خالص نشده اند، بلکه در این حالت یک فاز دیگر

بین دانه‌های PZT نشسته است. این فاز بین دانه‌ای فقط شامل اکسید نیکل با ساختار مکعبی است. زوایای پراش و شاخص صفحات اکسید نیکل در گوشۀ شکل ۳-پ نشان داده شده‌اند.

واضح است که ایجاد این فاز در PZT با درصد بزرگتر از ۲٪ اکسید نیکل، خواص الکتریکی و پیزوالکتریکی را تغییر می‌دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر نیکل به عنوان الکترود در PZT چند لایه به کار رود و در حد نفوذ آن کمتر از ۵٪ باشد خواص PZT تغییر چندانی نمی‌کند.


چنانکه گفته شد برای بررسی دقیق‌تر اثر افزودن ناخالصی NiO به ماده سرامیکی PZT، نمونه‌ها تفجوش شدند و آزمایش‌های مختلفی روی آنها انجام گرفت، و نتایج به قرار زیرند.

نمودار چگالی بر حسب افزایش ناخالصی اکسید نیکل به صورت شکل ۴ است. مشاهده می‌شود که تا نمونه با ۱۰٪ ناخالصی، روند غیر عادی در کاهش چگالی نمونه‌ها ایجاد می‌شود که علت آن مربوط به عیب مرحله پرس یک محوری است. چون ذرات اکسید نیکل اصطکاک کمی را بین پودرها ایجاد می‌کند، در نتیجه فشردگی زیادتر نمونه پنجم را در مقایسه با نمونه‌های دیگر فراهم می‌آورد. این تخلخل نسبتاً کم نمونه پنجم در نمودارهای الکتریکی و پیزوالکتریکی نیز تاثیر گذاشته است.

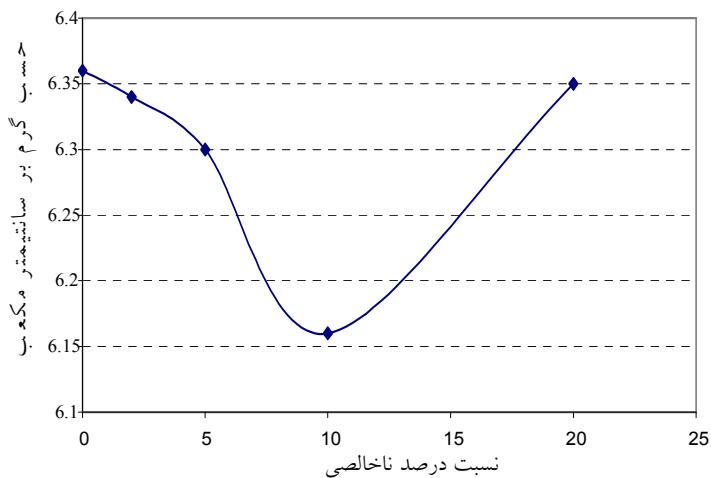


شکل ۴ تغییرات چگالی به صورت تابعی از افزودنی اکسید نیکل.

شکل ۵ تغییرات ثابت دی الکتریک نمونه‌ها را که با مدار پل و تسون اندازه‌گیری شده‌اند نشان می‌دهد.

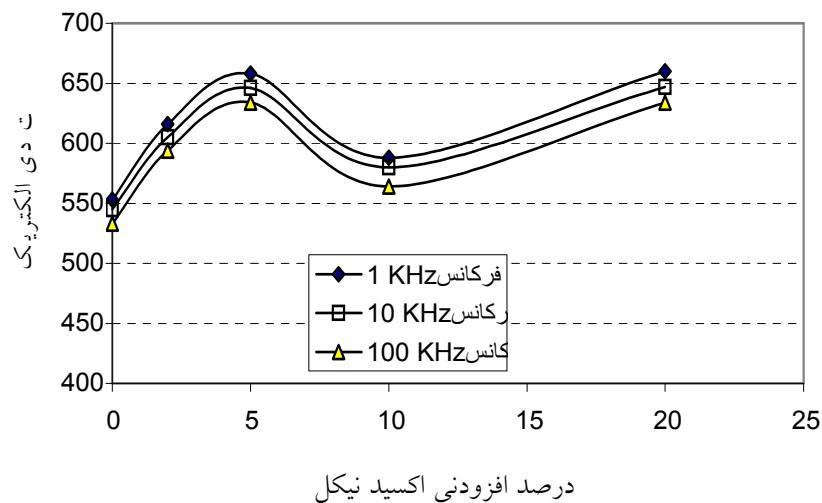

شکل ۵ تغییرات ثابت دی الکتریک بر حسب درصد افزونی

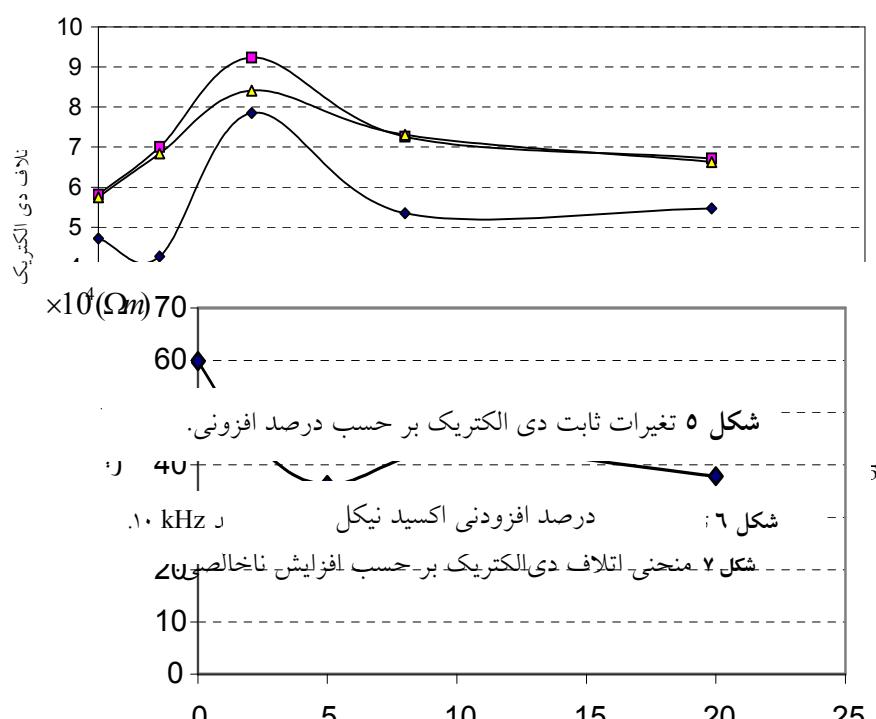


شکل ۵ تغییرات ثابت دی الکتریک بر حسب درصد افزونی


شکل ۶: منحنی للاف دی الکتریک بر حسب افزایش ناخالصی

شکل ۷ منحنی للاف دی الکتریک بر حسب افزایش ناخالصی

همراه با محاسبه ثابت دیالکتریک نمونه‌ها، مقاومت آنها نیز اندازه‌گیری شد که اتلاف دیالکتریک و مقاومت ویژه آنها بصورت شکل ۶ و ۷ است. پس از قطبی کردن نمونه‌ها، خواص پیزوالکتریکی آنها نیز مورد آزمایش قرار گرفت. ضریب جفت شده‌گی و ضریب  $d_{33}$  با افزایش ناخالصی به صورت شکل ۸ است. بررسی ریز ساختار نمونه‌ها نیز تائیدی بر نتایج اندازه‌گیریهای چگالی و ویژگیهای الکتریکی است، زیرا هم تخلخل تا نمونه چهارم افزایش یافت و هم ابعاد دانه‌های بزرگ‌تر در نمونه سوم و چهارم قابل مشاهده بودند.

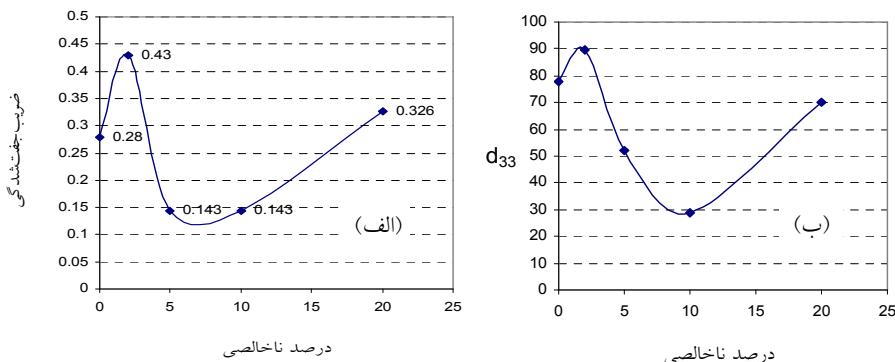

شکل ۸-الف ضریب جفت شدگی بر حسب تغییرات ناخالصی NiO

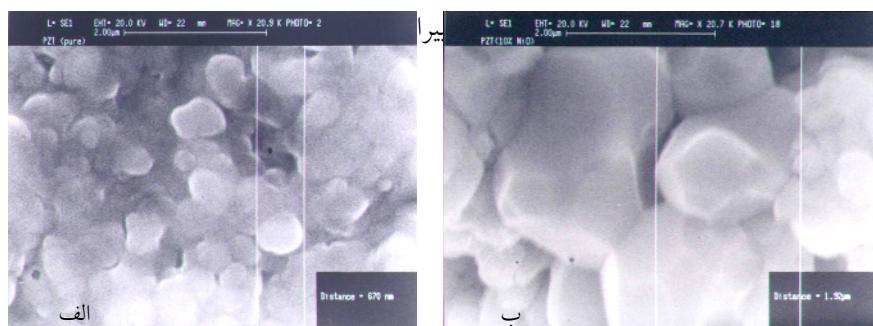

شکل ۹- الف عکس SEM از سطح نمونه اول، دانه مشخص شده در آن ۶۷۰ nm است.

ب- عکس SEM از سطح نمونه چهارم، دانه مشخص شده در آن ۱۹۲۰ nm است.

چنان که گفته شد عکس‌های SEM (شکل ۹) تائیدی بر آزمایش‌های قبلی بوده است. از جمله مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد؛ ثابت دیالکتریک و مقاومت ویژه الکتریکی نمونه است. با بزرگ شدن ابعاد دانه، مقاومت آن کاهش و خواص خازنی آن افزایش می‌یابد. در شکل‌های ۵ و ۶ نیز این تغییرات تا نمونه ۵٪ ناخالص مشاهده می‌شود، ولی برای ۱۰٪ چنان نیست و علت آن افزایش ذرات نافروالکتریکی بین دانه‌ای و تخلخل است، ولی در مورد نمونه با ۲۰٪ ناخالصی با کاهش تخلخل تا حدی این مسئله بهبود می‌یابد. نتایج آزمایش‌های پیزروالکتریکی شکل‌های ۸ نشان می‌دهند که نمونه ۲٪ ناخالصی نمونه مفیدتری نسبت به نمونه‌های دیگر، حتی نوع خالص آن است.

#### تشکر و قدردانی

از موسسه تحقیقاتی پر طاووس وابسته به شرکت لعاب مشهد به خاطر فراهم کردن امکانات SEM و XRD کمال تشکر و قدردانی را داریم.

#### مراجع

1. Slinkina M.V., Dontsov G. I., Zhukovsky V.M.J., *Mat. Sci.* **28** (1993) 5189.
2. Vasiliu F., Lucata P.G.R., Constantinesca H.H., *Phys. Sta. Sol. (a)* **80** (1983) 637.
3. Jaffe B., Cook W.R., Jaffe H., *Piezoelectric ceramics*, Academic Press, New York (1971).